

INFORMACION TECNICA

APARATOS : Modelos equipados con el chasis ICC17

SÍNTOMA :

Al tratar de encender el TV, estando en modo standby, no arranca (permanece en standby).

MOTIVO :

TP71 defectuoso, probablemente por descargas del TRC.

SOLUCIÓN :

- Cambiar TP71, y para prevenir futuros fallos por la misma causa es recomendable :
- Cambiar RP71 de 10Ω por $22\Omega \pm 5\%$ 0.100W (código 60079300)
- Cambiar RP73 de $470K\Omega$ por un condensador de 10nF 16V (código 30166500)
- Quitar el puente JR53 y poner en su lugar una resistencia de $1K\Omega \pm 5\%$ 0.100W (código 10327800)
- Cambiar CR21 de 10nF por una resistencia de $47K\Omega \pm 5\%$ 0.100W (código 41246750)

NOTA : Esta mejora será aplicada en las fábricas a los aparatos de posterior fabricación

CÓDIGO IRIS : Los códigos descritos a continuación se utilizarán para rellenar la parte correspondiente de la hoja de garantía y su misión es la de facilitar su cumplimentación.

Síntoma	Código de la pieza	Cantidad	Posición	Sección	Code F	Code R
1119	60079300	01	RP71	PSU	Y	A
	30166500	01	RP73	PSU	Y	A
	10327800	01	JR53	PSU	Y	A
	41246750	01	CR21	PSU	Y	A

No es necesario escribir nada en las casillas en blanco.