

He verificado las pistas del IC del vertical así como sus pines y parece no haber problemas ahí, corrijanme con esto, el Q576 es Tr de montaje de superficie ? parece estar bien, lo curioso es que no encontré a L701 ni al capacitor C710 de 4.7u x 250v, el TV permanece encendido unos escasos 3 segundos, al aumentar el screen y darle encendido lo primero que se ve es un color grisaceo sin señal y repentinamente aparecen imagen y sonido perfectos, se puede volver a encender desde la botonera o el remoto, dato raro: encontré el STR F 6654 con fugas en las patas 3 y 5 lo cambié pero sigue igual y noté que ahora se escucha como un leve y bajo zumbido en la fuente primaria como si algo estuviese pinchado o "desinflándose" apenas se percibe, en cuanto a los componentes R491 : 2.2 ohm ok, - D491 ok, - L701 ?- C710: 4.7u 250v ?

